


Сборка на штифтах

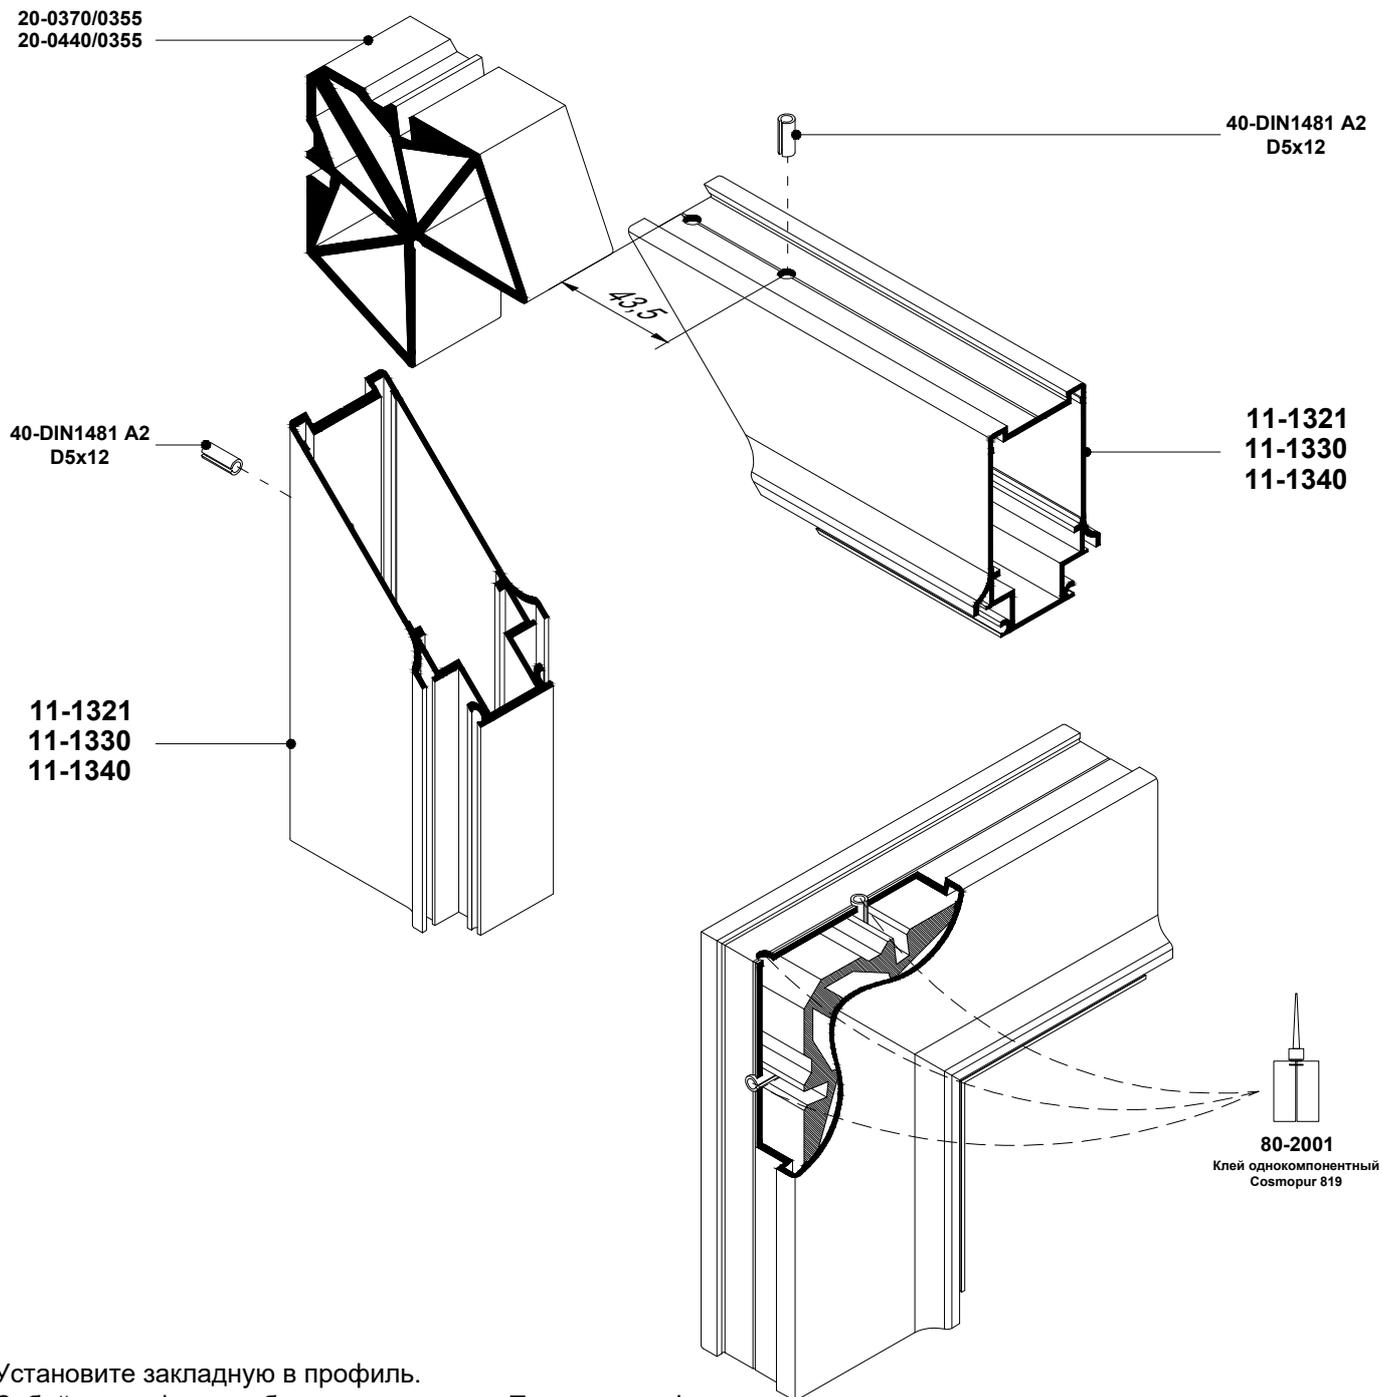


1. Установите закладную в профиль.
2. Забейте штифты, чтобы соединить угол. Прорезь штифта необходимо располагать в сторону края профиля.
3. Выровняйте профили относительно друг друга.
4. Заполните соединение клеем через просверленное отверстие и полость штифтов. Длительность каждой инъекции 2-4 секунды
5. После заполнения клеем необходимо оставить изделие на 12 часов для отверждения состава (см. инструкцию применения клея).

Запрещается транспортировать, обрабатывать изделие, устанавливать фурнитуру до отверждения клея!




Сборка на штифтах

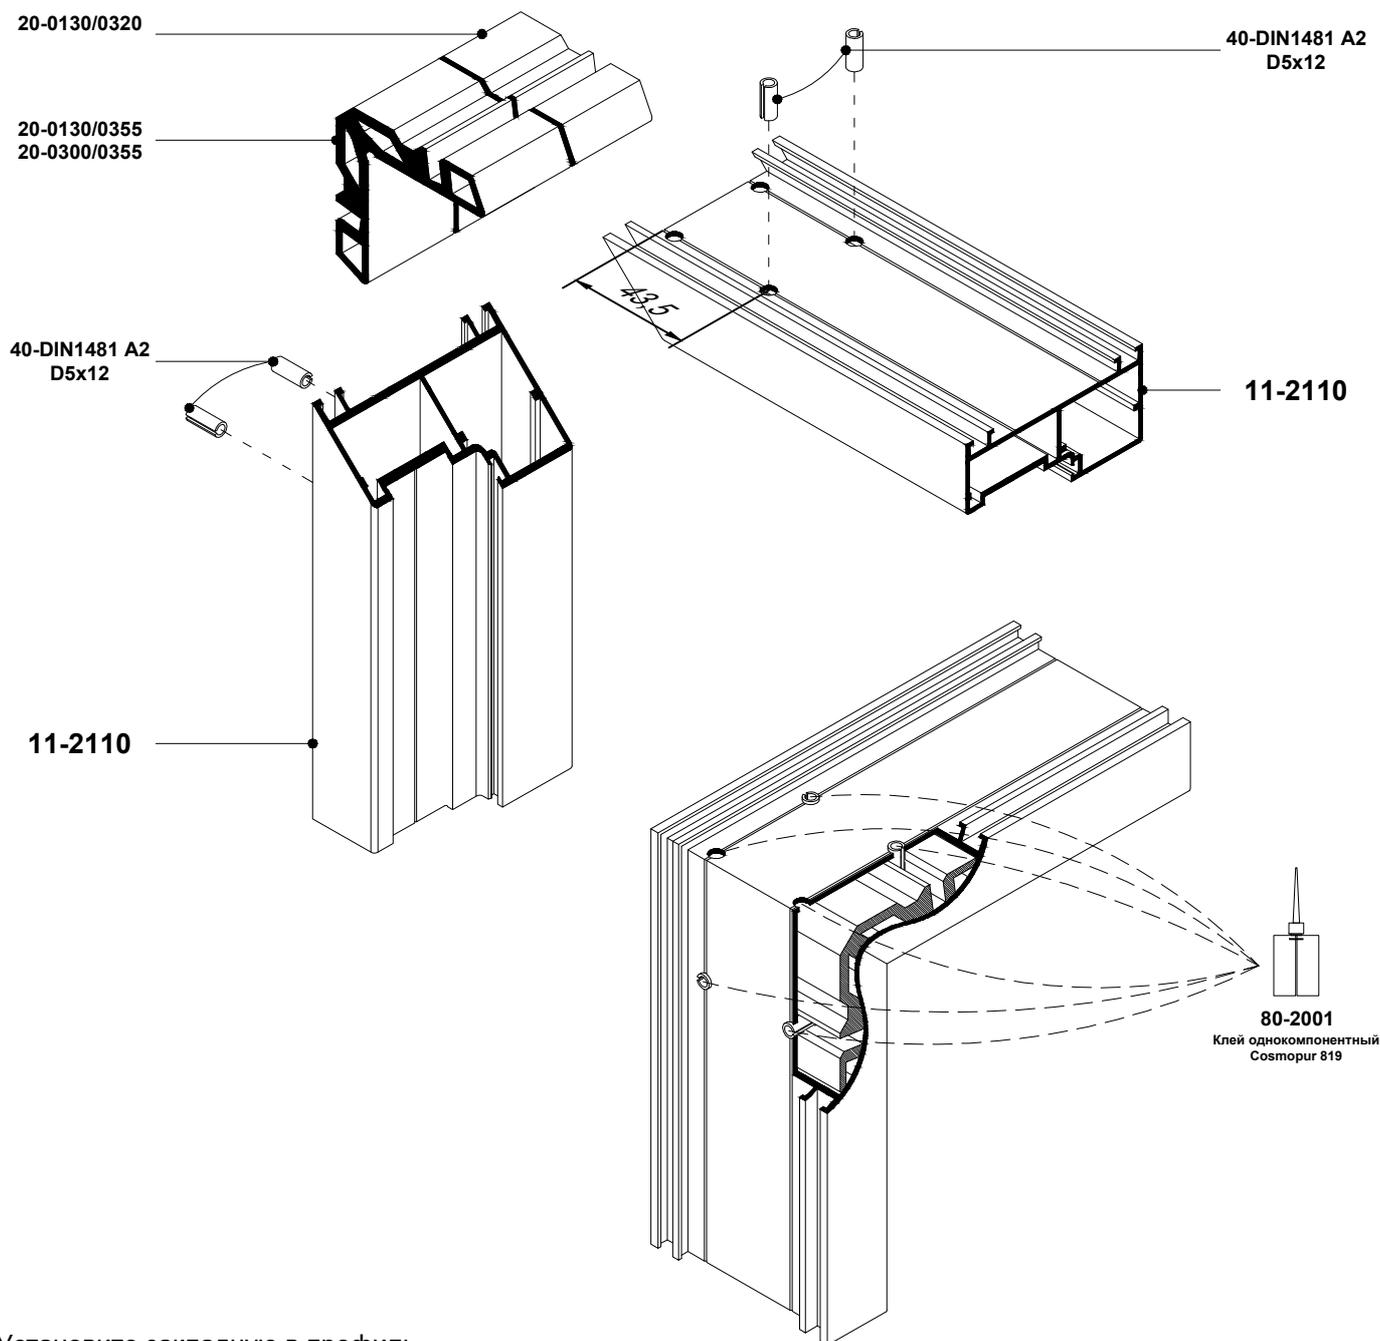

1. Установите закладную в профиль.
2. Забейте штифты, чтобы соединить угол. Прорезь штифта необходимо располагать в сторону края профиля.
3. Выровняйте профили относительно друг друга.
4. Заполните соединение клеем через просверленное отверстие и полость штифтов. Длительность каждой инъекции 2-4 секунды.
5. После заполнения клеем необходимо оставить изделие на 12 часов для отверждения состава (см. инструкцию применения клея).

Запрещается транспортировать, обрабатывать изделие, устанавливать фурнитуру до отверждения клея!



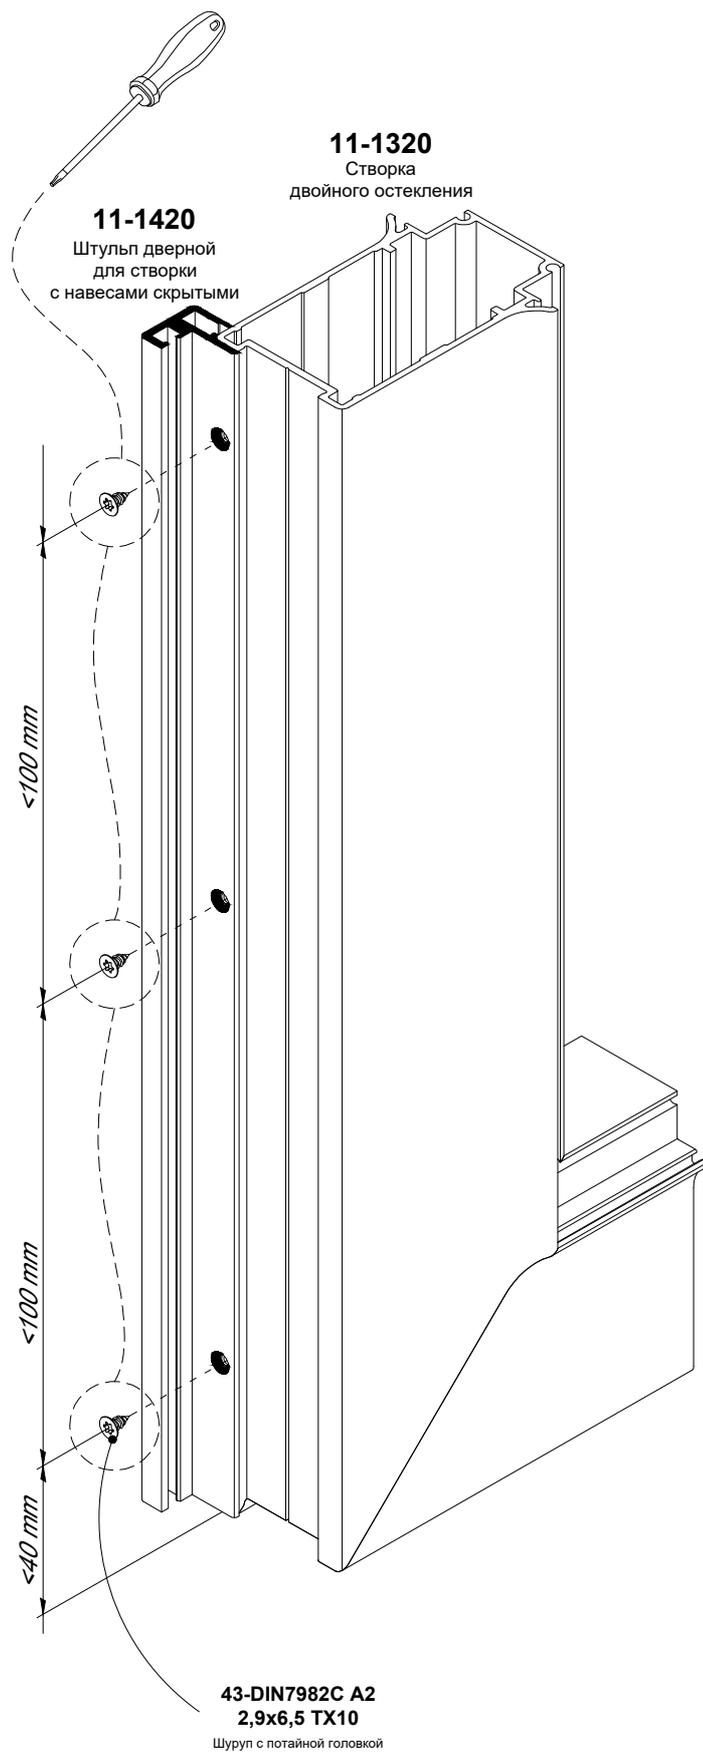

Примечание:

Шурупы **DIN7982C A2 2.9x6.5** вкручивать только отверткой! Не использовать шуруповерт!



